


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Pulvern von Stahlteilen</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-66
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Diese Anweisung soll eine gleichbleibende Qualität, unter Einhaltung aller notwendigen Parameter, sicherstellen		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Im Gesamtbereich Pulvern		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulvern von Stahlteilen (schwarz)</li> </ul> <p>3.1 Einrichten Vor der Fertigung sind folgende Punkte einzurichten und zu kontrollieren. Die Istdaten sind in der PA HACA 4.2-PA-13 zu protokollieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur Einbrennofen gem. Vorgaben Pulverhersteller (200 Grad Celsius) prüfen</li> <li>• Anlage, Schläuche und Pistolen sauber?</li> <li>• Pulver gem. Vorgabe aus Arbeitsplan?</li> <li>• Geschwindigkeit Kettenförderer, Aufhängehaken (Richtige für Objekt, sauber und leitfähig?)</li> <li>• Dosierluft, Anzahl der Pistolen gem. Vorgabe?</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staub-, rost- und ölfreie und phosphatierte Teile aufhängen</li> <li>• Bei 200 Grad und 1,20 m/min durch den Ofen fahren</li> <li>• Auf Zwischenlagen ablegen</li> </ul> <p>3.3 Prüfen Wenn möglich, ist am Anfang des Auftrags ein Musterstück mit zu beschichten. Dieses sollte aus denselben Vormaterialien bestehen wie die Werkstücke. Auf dem Musterstück sind drei Gitterschnitte nach der DIN 53151 durchzuführen. Der Sollwert der Haftung liegt bei GTO - GT1. Die erhaltenen Werte sind in der FB HACA 4.2-FB-06 zu protokollieren. Sollte kein Musterstück zur Verfügung stehen, ist ein Gitterschnitt an einer versteckten Stelle nach DIN 53151 durchzuführen. Der Sollwert der Haftung liegt bei GTO - GT1. Die erhaltenen Werte sind in der FB HACA 4.2-FB-06 zu protokollieren. Drei Schichtdickenmessungen pro Auftrag jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende des Loses. Die Schichtdicke ist an 3 Stellen auf dem Werkstück zu messen. Die Angabe erfolgt in µm. Der Sollwert liegt zwischen 70 µm und 100 µm. Die Erhaltenen Werte sind in der FB 4.2-FB-06 zu protokollieren. Fortlaufend: AA Werkerselbstprüfung</p> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung "Wartung" Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		

Bedienungsanleitung der Anlage  
Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten  
Arbeitsschutzvorschriften  
Wartungsplan  
FB Checkliste Wartung [HACA 4.2-FB-04]  
FB Dokumentation Pulveranlage [HACA 4.2-FB-06]  
VA Wartung [HACA 4.2-VA-02]  
AA Werker Selbstprüfung [HACA 4.2-AA-20]  
AA Pulveranlage [HACA 4.2-AA-14]

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -  
Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-66?rev=1666857139>  
Last update: 2025/08/28 12:40

