


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer</b>		Nr.: HACA 4.2-PA-29
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Diese PA soll dabei helfen, die Reparaturaufnahme der Fallschutzläufer vollständig durchzuführen.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
WZB, AV		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		

#### Prüfungen 0529.60.0000

1. Nicht mehr möglich

#### Prüfungen 0529.60.0100

1. Identifikation der Seriennummer des Fallschutzläufers
2. Übereinstimmung der Seriennummer von Prüfbuch und Fallschutzläufer
3. Überprüfung Verbauung neuer Bügel Art. Nr. 53/1151
4. Kontrolle Einstellschraube
5. Kontrolle Verbauung selbstsichernde Mutter
6. Funktionsprüfung Sicherheitskarabiner
7. Funktionsprüfung Rolle
8. Austausch Spannhülse Art. Nr. 53/108
9. Kontrolle Allgemeinzustand
10. Bandfalldämpfertausch nach Datum des Piktogramms „HACA 4.2-VA-06-0“

#### Prüfungen 0529.71.0300

1. Nicht mehr möglich

#### Prüfungen 0529.72.0100

1. Nicht mehr möglich

#### Prüfungen 0529.73.0000

1. Nicht mehr möglich

#### Prüfungen 0529.74.0000

1. Identifikation der Seriennummer des Fallschutzläufers
2. Übereinstimmung der Seriennummer von Prüfbuch und Fallschutzläufer
3. Risskontrolle Baugruppe Art. Nr. 24/4023
4. Überprüfung Freigängigkeit Fliehkraftwellenlagerung und der Glocke nach 4.2-PA-28
5. Funktionsprüfung mit Prüflehre nach 4.2-PA-28
6. Verbauung Tellerschraube Art. Nr. 53/1309
7. Prüfungen nach Dokument „FSL\_0612a - 0529.74 + 0529.74.50“
8. Dämpfertausch nach 6 Jahren „HACA 4.2-VA-05-0“

#### Prüfungen 0529.74.3000

1. Identifikation der Seriennummer des Fallschutzläufers
2. Übereinstimmung der Seriennummer von Prüfbuch und Fallschutzläufer
3. Risskontrolle Baugruppe Art. Nr. 24/4023
4. Überprüfung Freigängigkeit Fliehkraftwellenlagerung und der Glocke nach 4.2-PA-28
5. Funktionsprüfung mit Prüflehre nach 4.2-PA-28
6. Verbauung Tellerschraube Art. Nr. 53/1309
7. Prüfungen nach Dokument „FSL\_0612a - 0529.74 + 0529.74.50“
8. Dämpfertausch nach 6 Jahren „HACA 4.2-VA-05-0“

#### Prüfungen 0529.74.5000

1. Identifikation der Seriennummer des Fallschutzläufers
2. Übereinstimmung der Seriennummer von Prüfbuch und Fallschutzläufer
3. Risskontrolle Baugruppe Art. Nr. 24/4023
4. Überprüfung Griffteil lose ab Herstelldatum 08/2015 bzw. Seriennummer 515697
5. Überprüfung Freigängigkeit Fliehkraftwellenlagerung und der Glocke nach 4.2-PA-28
6. Funktionsprüfung mit Prüflehre nach 4.2-PA-28
7. Verbauung Tellerschraube Art. Nr. 53/1309
8. Überprüfung Verdrehsicherung nach 4.2-PA-28
9. Prüfungen nach Dokument „FSL\_0612a - 0529.74 + 0529.74.50“
10. Dämpfertausch nach 6 Jahren „HACA 4.2-VA-05-0“

**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**

FSL\_0612a - 0529.74 + 0529.74.50  
 Stückliste FS-Läufer 0529.74.50  
 Stückliste 0529.60.0100  
 Stückliste 0529.74.0000  
 Stückliste 0529.74.3000  
 Stückliste 0529.74.5000  
 Laufzettel Reparatur R1711  
 HACA 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für Fallschutzläufer Typ 0529.74.00 und 0529.74.50  
 HACA 4.2-VA-05 Austausch des Dämpfelements  
 HACA 4.2-VA-06 Austausch des Bandfalldämpfers

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-13]-Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-29 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 09/02/2022 11:21

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-29?rev=1662024986>

Last update: 2025/08/28 12:40

