

Sichtprüfung von Schweißverbindungen

Die Sichtprüfung wird auch als VT-Prüfung (engl. Visual Testing) bezeichnet. Bei unterschiedlichen Schweißprozessen, Grund- und Zusatzwerkstoffen, aber auch Schweißpositionen und anderen Einflussfaktoren, können unterschiedliche Schweißnahtunregelmäßigkeiten entstehen. Um eine fachgerechte Bewertung der Unregelmäßigkeiten sicherzustellen, sollte der Prüfer die Schweißnahtunregelmäßigkeiten kennen.

Diese sind in der DIN EN ISO 6520-1 - Einteilung von geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen – Teil 1: Schmelzschweißen – aufgeführt.

In der DIN EN ISO 5817 „Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten“ sind Grenzwerte für die Bewertung der Unregelmäßigkeiten benannt.

Die Grenzwerte für Aluminium und seine Legierungen sind in der DIN EN ISO 10042 „Schweißen - Lichtbogenschweißverbindungen an Aluminium und seinen Legierungen - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten“ festgelegt.

Im DVS Merkblatt 0703 sind Ursachen für die Entstehung von Unregelmäßigkeiten benannt und es werden Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen.

1. Durchführung der Sichtprüfung

Die Durchführung der Sichtprüfung von Schmelzschweißverbindungen erfolgt nach DIN EN ISO 17637. Demnach kann eine Sichtprüfung vor, während und nach dem Schweißen durchgeführt werden. (Die Vorgehensweise ist für Strahlschweißverbindungen entsprechend.)

1.1 Sichtprüfung vor dem Schweißen

Die Bewertung der Sichtprüfung vor dem Schweißen (Schweißnahtvorbereitung) erfolgt nach Schweißanweisungen, Zeichnungen und nach Kriterien, die zum Teil in DIN EN ISO 17637 aber auch in Normen zur Schweißnahtvorbereitung (z.B. DIN EN ISO 9692-1-4, siehe Beispiel Bild 1) beschrieben sind.


Kennzahl Nr	Werkstück-dicke t mm	Art der Schweiß-nahtvorbe-reitung	Symbol (nach ISO 2553)	Schnitt	Maße				Empfohlener Schweiß-prozess ^c (nach ISO 4063)	Darstellung	Bemerkungen
					Winkel ^a α, β	Spalt ^b b mm	Steg-höhe c mm	Flanken-höhe h mm			
1.3	$3 < t \leq 10$	V-Fuge	V		$40^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$	≤ 4	≤ 2	-	3 111 13 141		Gegebenenfalls mit Schweiß-badsicherung
	$8 < t \leq 12$				$6^\circ \leq \alpha \leq 8^\circ$	-	-	-	52 ^d		

Bild 1: Schweißnahtvorbereitung (ISO 9692-1) Auszug

Bei der Sichtprüfung vor dem Schweißen muss bei der zu prüfenden Verbindung (nach DIN EN ISO 17637) festgestellt werden, ob:

- Form und die Maße der Nahtvorbereitung mit den Anforderungen der Schweißanweisung übereinstimmen;
- die Fugenflanken und die angrenzenden Oberflächen sauber sind und jegliche Oberflächenbearbeitung nach der Anwendungs- oder Produktnorm durchgeführt wurde;
- die durch Schweißen zu verbindenden Teile entsprechend den Zeichnungen oder Anweisungen in richtiger Anordnung zueinander geheftet wurden.

Beispiele für mangelhafte Schweißnahtvorbereitung sind in den Bildern 2 und 3 dargestellt.

 

Bild 2: Nahtvorbereitung mangelhaft..... Bild 3: Nahtvorbereitung mangelhaft, Schweiß- und Zusammenbaufolge nicht beachtet.

1.2 Sichtprüfung während des Schweißens

Wenn gefordert, muss die zu prüfende Schweißnaht während des Schweißprozesses daraufhin geprüft werden, ob

- jede Raupe oder Lage des Schweißgutes gesäubert wurde, bevor sie durch eine weitere Raupe abgedeckt wird - besondere Beachtung ist der Verbindung des Schweißgutes mit der Fugenflanke zu widmen;
- keine sichtbaren Unregelmäßigkeiten, z. B. Risse oder Hohlräume, vorhanden sind; falls derartige Unregelmäßigkeiten erkannt werden, muss darüber berichtet werden, damit Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können, bevor weiteres Schweißgut abgesetzt wird;
- die Art des Überganges zwischen den Raupen sowie zwischen der Schweißnaht und dem Grundwerkstoff so ausgeführt ist, dass eine wirksame Aufschmelzung erreicht werden kann, bevor die nächste Raupe geschweißt wird;
- die Tiefe und die Form des Ausfugens mit der WPS übereinstimmen, oder ob sie mit der ursprünglichen Fugenform vergleichbar sind, um die festgelegten Bedingungen bei einer vollständigen Entfernung des Schweißgutes sicherzustellen;
- nach notwendigen Reparaturen/Abhilfemaßnahmen die Schweißnaht mit den ursprünglichen Anforderungen der WPS übereinstimmen.

Beispielhaft ist eine mangelhafte, gerissene Zwischenlage einer Schweißnaht in Bild 4 dargestellt.



Bild 4: Sichtprüfung

während des Schweißens, Riss in Zwischenlage

1.3 Sichtprüfung der fertiggestellten Schweißnaht

Die fertiggestellte Schweißnaht muss geprüft werden, um festzustellen, ob die Anforderungen der Anwendungs- oder Produktnorm oder der anderen vereinbarten Bewertungsmerkmale, z. B. DIN EN ISO 5817 oder DIN EN ISO 10042, erfüllt werden.

Des Weiteren müssen folgende Anforderungen überprüft werden:

- Säubern und Nachbearbeiten (Schlacke);
- ob Werkzeugeinkerbungen und Schlagmarkierungen vorhanden sind;
- Vorhanden sein von Anlauffarben, Riefen und Unebenheiten durch eventuell geforderte Schweißnahtbearbeitung durch Schleifen;
- sanfter Übergang zwischen Schweißgut und Grundwerkstoff ohne Unterschreitung bei eben zu bearbeitenden Kehl- und Stumpfnähten;
- die Form der Schweißnahtoberfläche und die Größe der Nahtüberhöhungen
- regelmäßig geformte Oberfläche der Schweißnaht;
- gleichmäßige Nahtbreite über die gesamte Nahtlänge;
- vollständige Füllung der vorbereiteten Nahtfuge bei Stumpfnähten;
- Wurzelrückfall und etwaiger Durchbrand oder Lunker;
- Einbrandkerben;
- Unregelmäßigkeiten in der Nahtoberfläche oder in der Wärmeeinflusszone, wie Risse oder Porosität;
- Ansatzstellen;
- etwaige Ansatzteile;
- Lichtbogenzündstellen und Schweißspritzer.

2. Unregelmäßigkeiten

Die geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen von

Schmelzschweißverbindungen sind in DIN EN ISO 6520-1 benannt und erklärt. Es gibt für jede Unregelmäßigkeit 3- bzw. 4-stellige Referenznummern. Man unterscheidet 6 Hauptgruppen, welche in Tabelle 1 gelistet sind:

Tabelle 1: Einteilung der Unregelmäßigkeiten nach DIN EN ISO 6520 - 1

Hauptgruppe	Art der Unregelmäßigkeit
1	Risse
2	Hohlräume
3	Feste Einschlüsse
4	Bindefehler und ungenügende Durchschweißung
5	Form- und Maßabweichungen
6	Sonstige Unregelmäßigkeiten

2.1 Risse

Tabelle 2: Einteilung und Benennung von Rissen (Auswahl)

Benennung und Lage der Unregelmäßigkeit	Kurzzeichen
Längsriss	in der Schweißnaht 1011
	in der Schmelzlinie 1012
	in der WEZ 1013
	im Grundwerkstoff 1014
Querriss	in der Schweißnaht 1021
	in der WEZ 1023
	im Grundwerkstoff 1034
sternförmige Risse	im Schweißgut 1031
	in der WEZ 1033
	im Grundwerkstoff 1034
Endkraterriss	längs 1045
	quer 1046
	sternförmig 1047
Rissanhäufung	im Schweißgut 1051
	in der WEZ 1053
	im Grundwerkstoff 1054

Folgende Ursachen können für die Entstehung von Rissen in Schweißnähten in Frage kommen:

- Keine oder mangelhafte Vorwärmung bei einigen Werkstoffen, wie beispielsweise höherfesten oder warmfesten Stählen
- zu schnelle Abkühlung während oder nach dem Schweißen
- zu hohe Streckenenergie
- Kupfer im Schmelzbad
- ungünstiger Zusammenbau (Spannungen)
- hohe Wasserstoffgehalte im Zusatzwerkstoff
- Überhitzungen beim Schweißen von Aluminium

Beispiele von Rissen sind in den Bildern 5-7 dargestellt.



Bild 5: Gerissene Schweißkonstruktion



Bild 6: Gerissene Heftstelle



Bild 7. Endkraterriss

2.2 Gaseinschlüsse

Tabelle 3: Einteilung und Benennung von Unregelmäßigkeiten der Gruppe 2 (Auswahl)

Benennung und Lage der Unregelmäßigkeit		Kurzzeichen
Pore		2011
Porosität	Poren gleichmäßig verteilt	2012
Porennest	lokale Porenanhäufung	2013
Porenzeile	mehrere Poren auf einer Linie	2014
Gaskanal	langgestreckter Gaseinschluss in Schweißnahtrichtung	2015
Schlauchpore	$l \geq 3b$ (Orientierung)	2016
Oberflächenpore	zur Oberfläche hin offene Pore	2017

Die Ursachen für das Entstehen von Poren können sein:

- unzureichender Gasschutz beim Schutzgasschweißen
- falsche Brennerführung
- Feuchtigkeit, Verunreinigungen am Bauteil oder am Zusatzwerkstoff
- verunreinigte Fugenflanken (Zunder, Rost, etc.)
- Oксidschichten beim Schweißen von Aluminium

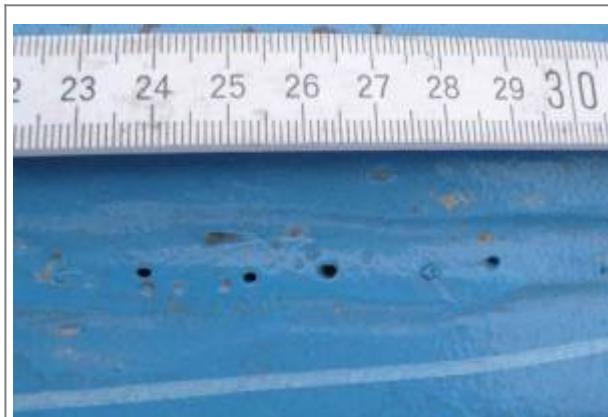


Bild 8: Oberflächenporen

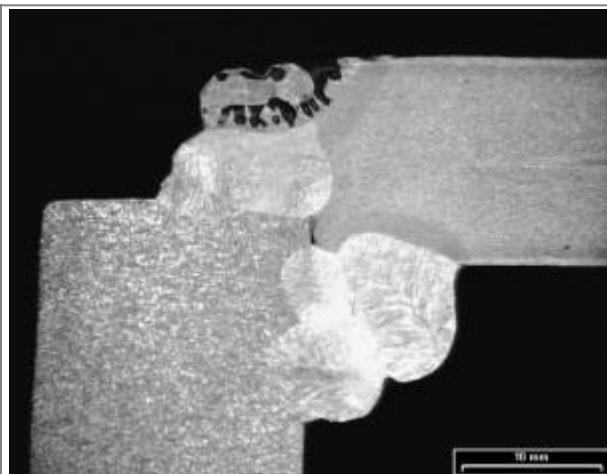


Bild 9: Porennest

Im Gegensatz zu den Poren sind Lunker Erstarrungs- oder Schwindungshohlräume. Zu beobachten sind sie meist am Ende einer Schweißnaht (Endkraterlunker) oder bei Laser- und Elektronenstrahlschweißnähten.



Bild 10: Offener Endkraterlunker

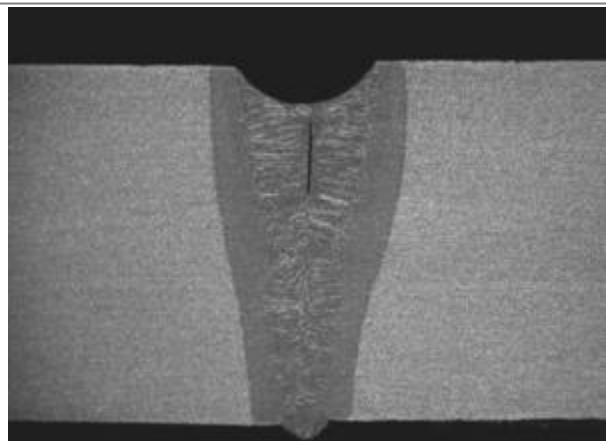


Bild 11: Interdendritischer Lunker einer Elektronenstrahlschweißnaht

2.3 Feste Einschlüsse

Feste Einschlüsse, wie Schlacken, Oxid- oder Wolframeinschlüsse, stellen innere Schweißnahtunregelmäßigkeiten dar und spielen daher für eine klassische Sichtprüfung nur eine untergeordnete Rolle.

2.4 Bindefehler und ungenügende Durchschweißung

Bindefehler und ungenügende Durchschweißung sind flächige Fehler und beeinflussen die Festigkeit einer Schweißverbindung negativ. Mit der Sichtprüfung können nur Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die sich sichtbar bis an die Oberfläche erstrecken.

Tabelle 4: Einteilung und Benennung von Unregelmäßigkeiten der Gruppe 4 (Auswahl)

Benennung der Unregelmäßigkeit		Kurzzeichen
Bindefehler	Flankenbindefehler	4011
	Lagenbindefehler	4012
	Wurzelbindefehler	4013
ungenügende Durchschweißung	Unterschied zwischen tatsächlichem und Solleinbrand	402
	eine oder beide Stegflanken sind nicht aufgeschmolzen	4021

Die Ursachen für das Entstehen von Bindefehlern und ungenügenden Durchschweißungen können sein:

- schlechte und/oder falsche Nahtvorbereitung
- Schweißbadvorlauf (Abschmelzleistung und Schweißgeschwindigkeit angepasst)
- Brennerneigung/-anstellung nicht korrekt
- nicht ausreichende Stromstärke
- Bla?do=search&id=sichtprüfungswirkung
- Schweißparameter für eingesetzten Grundwerkstoffes
- Stegabstand und/oder Öffnungswinkel zu klein



Bild 12. Bindefehler zur Oberfläche hin offen


2.5 Form und Maßabweichungen

Form- und Maßabweichungen stellen an sich die typischen Unregelmäßigkeiten dar, die im Rahmen einer Sichtprüfung an Schweißnähten festgestellt werden.

Tabelle 5: Einteilung und Benennung von Unregelmäßigkeiten der Gruppe 5 (Auswahl)

Benennung der Unregelmäßigkeit		Kurzzeichen
Einbrandkerbe	durchlaufend	5011
	nicht durchlaufend	5012
	Wurzelkerbe	5013
	Längskerbe zwischen den Schweißraupen	5014
	örtlich unterbrochene Kerben	5015
zu große Nahtüberhöhung	bei Stumpfnähten	502
	bei Kehlnähten	503

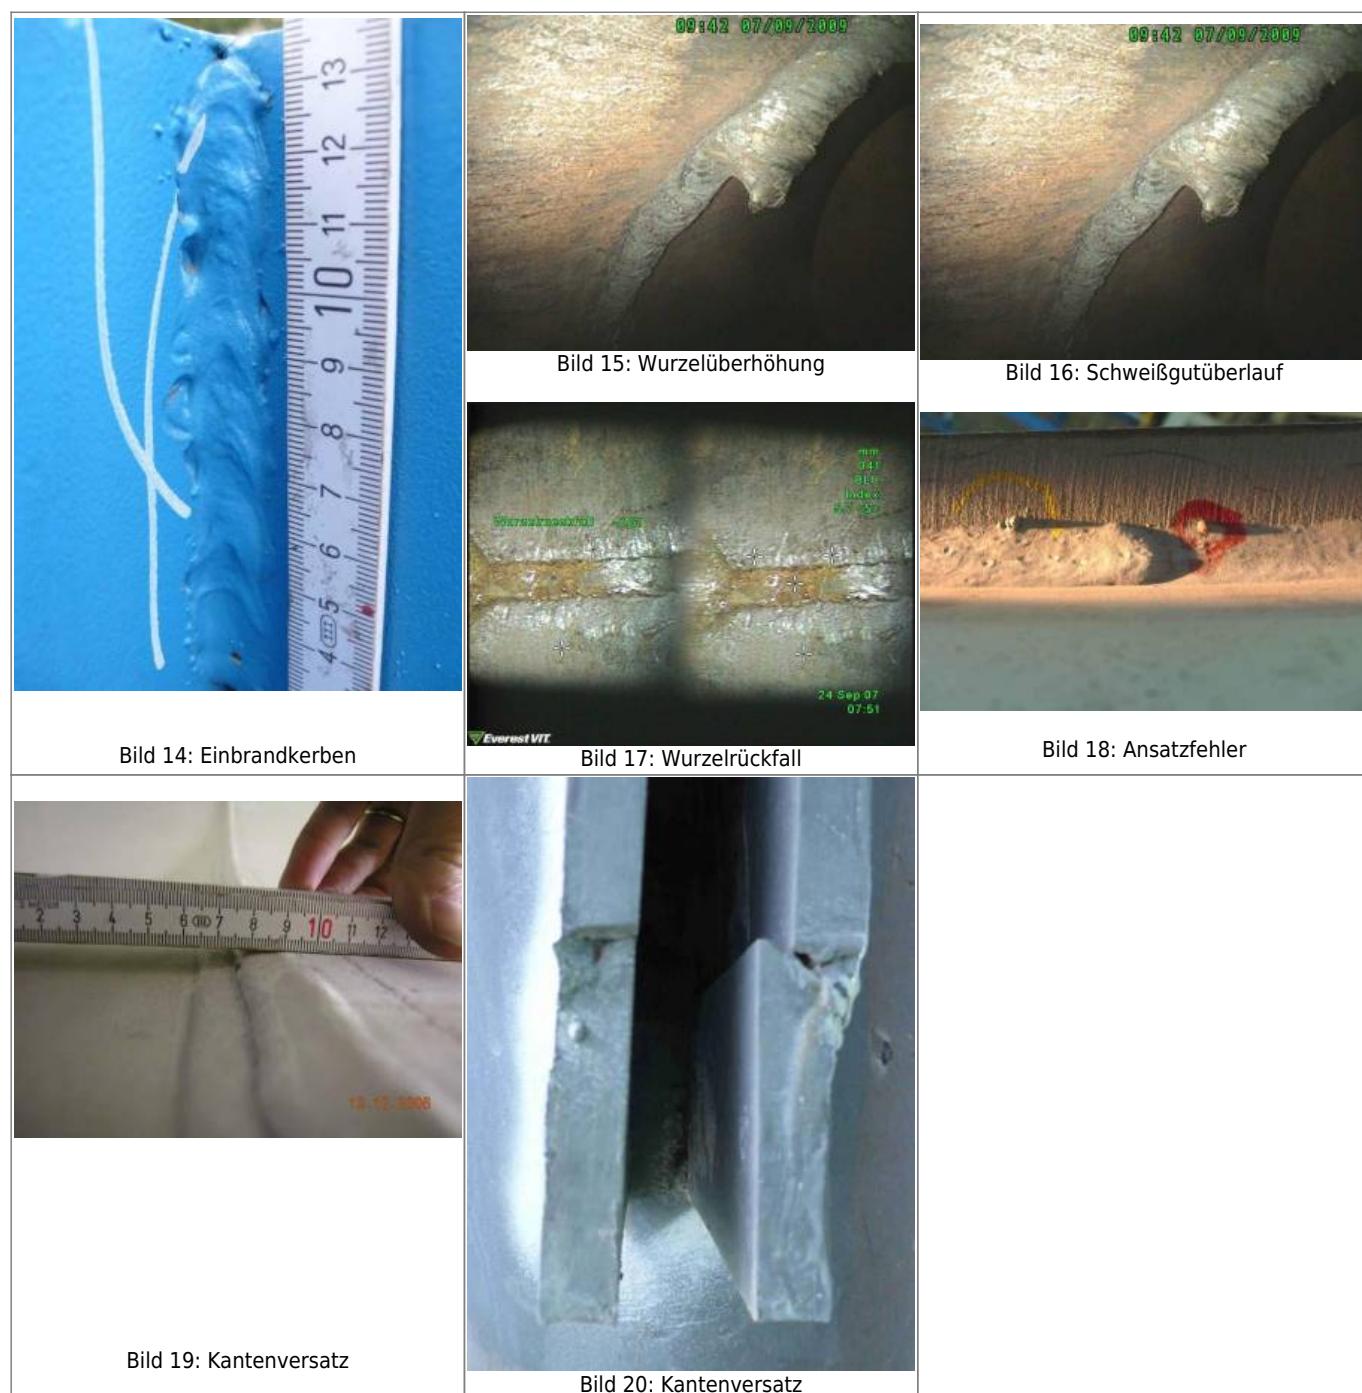Die Ursachen für das Auftreten dieser Unregelmäßigkeiten sind recht vielfältig. Vorwiegend sind sie auf mangelnde Handfertigkeit des Schweißers, falsche Einstellung der Schweißparameter und falschen Zusammenbau zurückzuführen.



2.6 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Tabelle 6: Einteilung und Benennung von Unregelmäßigkeiten der Gruppe 6 (Auswahl)

Benennung der Unregelmäßigkeit	Kurzzeichen
Zündstelle	601
Schweißspritzer	602



Bild 21: Schweißspritzer

3. Bewertung der Unregelmäßigkeiten

Um eine Aussage treffen zu können, ob die Unregelmäßigkeit noch zulässig ist oder nicht, sind gewisse Grenzwerte und Beurteilungskriterien notwendig. Diese sind in den Normen DIN EN ISO 5817 (Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen) bzw. DIN EN ISO 10042 (Aluminium und seine Legierungen) festgeschrieben. Hierin sind unterschiedliche Bewertungsgruppen angeführt, die sich auf die Anforderungen der Schweißverbindungen beziehen; je höher die Anforderung, desto enger die Grenzen. Man unterscheidet die Bewertungsgruppen D (geringe Anforderungen) über C (gehobene Anforderungen) bis B (höchste Anforderungen), die sich nur in ihren Grenzwerten unterscheiden.

Bewertet werden ausschließlich Oberflächen-, Form- und Maßunregelmäßigkeiten. Neben den Kriterien für Maß- und Formabweichungen, die man mit geeigneten Messmitteln erfassen kann, gibt es zusätzliche Kriterien, wie weicher Übergang wird verlangt und kurze Unregelmäßigkeit. Alle Grenzwerte müssen berechnet und mit dem Ist- Wert verglichen werden. Bei einigen Unregelmäßigkeiten ist es nahezu unmöglich mit den herkömmlichen Messmitteln die geforderten Werte zu ermitteln, z. B. die Tiefe von Einbrandkerben. Mit Hilfe von speziellen Vergleichskörpern besteht dann die Möglichkeit einen Vergleichswert zu bestimmen. In der Praxis ist es allerdings durchaus üblich das Kriterium des verlangten weichen Überganges als Ausschlusskriterium zu verwenden. Ist zusätzlich ein Maximalwert angegeben, zählt immer der kleinere der beiden Werte.

Unregelmäßigkeiten an der Wurzelseite im Rohrinneren, können mit Hilfe eines Endoskops begutachtet werden. Somit ergeben sich beispielhaft folgende Grenzwerte in den einzelnen Bewertungsgruppen der DIN EN ISO 5817 bzw. DIN EN ISO 10042:

3.1 Riss

Tabelle 7: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
100	Riss		≥ 0,5	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
104	Endkraterriss		≥ 0,5	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Tabelle 8: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
100	Riss		$\geq 0,5$	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
104	Endkraterriss	$h = \text{Höhe oder Breite}$	$\geq 0,5$	$h \leq 0,4s$ bzw. $0,4a$ $1 \leq 0,4s$ bzw. $0,4a$	nicht zulässig	nicht zulässig

3.2 Oberflächenpore

Tabelle 9: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
2017	Oberflächenpore	Größtmaß einer Einzelpore	$\geq 0,5-3$	$d \leq 0,3s$ $d \leq 0,3a$	nicht zulässig	nicht zulässig
			> 3	$d \leq 0,3s$ $d \leq 0,3a$ max. 3 mm	$d \leq 0,2s$ $d \leq 0,2a$ max. 2 mm	nicht zulässig

Tabelle 10: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
2017	Oberflächenpore	Größtmaß einer Einzelpore	$\geq 0,5-3$	$d \leq 0,3s$ $d \leq 0,3a$	$d \leq 0,2s$ $d \leq 0,2a$	$d \leq 0,1s$ $d \leq 0,1a$
			> 3	$d \leq 0,4s$ $d \leq 0,4a$ max. 3 mm	$d \leq 0,3s$ $d \leq 0,3a$ max. 2 mm	$d \leq 0,2s$ $d \leq 0,2a$ max. 1 mm

3.3 Bindefehler

Tabelle 11: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
401	Bindefehler		$\geq 0,5$	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Tabelle 12: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
401	Bindefehler		$\geq 0,5$	kurze Unregelmäßigkeit $h \leq 0,1s$ $h \leq 0,1a$ max. 3 mm	nicht zulässig	nicht zulässig

3.4 Ungenügende Durchschweißung

Tabelle 13: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
4021	ungenügender Wurzeleinbrand		$\geq 0,5$	kurze Unregelmäßigkeit $h \leq 0,2t$ max. 2 mm	nicht zulässig	nicht zulässig

Tabelle 14: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
4021	ungenügender Wurzeleinbrand		$\geq 0,5$	kurze Unregelmäßigkeit, aber keine systematischen Unregelmäßigkeiten $h \leq 0,2s$ max. 2 mm	nicht zulässig	nicht zulässig

3.5 Einbrandkerbe

Tabelle 15: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
5011 5012	Durchlaufende Einbrandkerbe	Weicher Übergang wird verlangt.	≥ 0,5-3	kurze Unregelmäßigkeit $h \leq 0,2t$	kurze Unregelmäßigkeit $h \leq 0,1t$	nicht zulässig
	Nicht durchlaufende Einbrandkerbe	Wird nicht als systematische Unregelmäßigkeit angesehen	> 3	$h \leq 0,2t$ max. 1 mm	$h \leq 0,1s$ max. 0,5 mm	$h \leq 0,05t$ max. 0,5 mm

Tabelle 16: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
5011	Durchlaufende Einbrandkerbe		≥ 0,5-3	$h \leq 0,2t$	$h \leq 0,1t$	nicht zulässig
			> 3	$h \leq 0,2t$ max. 1 mm	$h \leq 0,1t$ max. 0,5 mm	nicht zulässig
5012	Nicht durchlaufende Einbrandkerbe		≥ 0,5-3	$h \leq 0,2t$	$h \leq 0,1t$	$h \leq 0,1t$
			> 3	$h \leq 0,2t$ max. 1,5 mm	$h \leq 0,1t$ max. 1 mm	$h \leq 0,1t$ max. 0,5 mm

3.6 zu große Nahtüberhöhung

Tabelle 17: Auszug aus DIN EN ISO 5817

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
502	Zu große Nahtüberhöhung (Stumpfnaht)	Weicher Übergang wird verlangt	≥ 0,5	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,25b$ max. 10 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,5b$ max. 7 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,1b$ max. 5 mm
503	Zu große Nahtüberhöhung (Kehlnaht)		≥ 0,5	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,25b$ max. 5 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,15b$ max. 4 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,1b$ max. 3 mm

Tabelle 18: Auszug aus DIN EN ISO 10042

Ordnungsnummer nach ISO 6520-1	Unregelmäßigkeit Benennung	Bemerkungen	t in mm	Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten der Bewertungsgruppe		
				D	C	B
502	Zu große Nahtüberhöhung (Stumpfnaht)	Weicher Übergang wird verlangt	\geq 0,5	$h \leq 1,5$ mm + 0,2b max. 10 mm	$h \leq 1,5$ mm + 0,15b max. 8 mm	$h \leq 1,5$ mm + 0,1b max. 6 mm
503	Zu große Nahtüberhöhung (Kehlnaht)		\geq 0,5	$h \leq 1,5$ mm + 0,3b max. 5 mm	$h \leq 1,5$ mm + 0,15b max. 4 mm	$h \leq 1,5$ mm + 0,1b max. 3 mm

[schweißen](#), [zfp](#), [1090](#), [info](#), [haca](#)

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/infos:fachbereiche:fertigung:schweißen:sichtpruefung>

Last update: **2025/08/28 12:40**

