

# **AA 75-09 "Vorwärmen beim Schweißen"**




## **Zweck und Anwendungsbereich**

Um beim Schweißen von un- und niedrig legierten Baustählen eine Aufhärtung in der Wärmeeinflusszone zu verhindern, muss eine Vorwärmung des Grundmaterials erfolgen.

## Allgemein

Die Höhe der Vorwärmtemperatur ist abhängig von der Wanddicke des Grundmaterials bzw. vom C-Gehalt des Grundwerkstoffes.

Kombinierte Blechdicke  $S_k = S_1 + S_2 + S_3 + \dots$

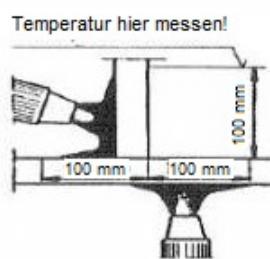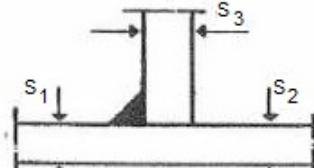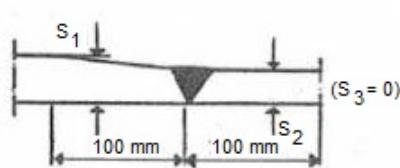

Die Angabe der Vorwärmtemperatur bzw. Zwischenlagentemperatur erfolgt durch den vSAP und ist in der WPS oder in den Fertigungsbegleitpapieren anzugeben.

**Wichtig:** Auch Heftstellen unterliegen der Vorwärmung.

Die Vorwärmung ist durch geeignete Messmittel zu prüfen und anschließend zu dokumentieren.


## Wo ist vorzuwärmen?

Grundsätzlich ist in dem Bereich der zu erwartenden Wärmeeinflusszone vorzuwärmen. Bei Bauteilen mit unterschiedlichen Wandstärken, ist der Bereich mit der größeren Wandstärke besonders vorzuwärmen. Das Vorwärmen erfolgt dann in Abhängigkeit von der kombinierten Dicke.

- Als kombinierte Dicke  $d_k$  wird nach DIN EN 1011-2 die Summe der mittleren Dicke des Grundwerkstoffes innerhalb eines Abstandes von 75 mm von der Schmelzlinie festgelegt (siehe Bild 1)  
Die kombinierte Dicke wird gewählt, um den Wärmeabfall an einem Stoß für die Abkühlrate zu bestimmen.
- Nimmt die kombinierte Dicke nach einem Abstand von 75 mm von der Schmelzlinie besonders stark zu, ist ein höherer Wert für die kombinierte Dicke einzusetzen.
- Bei gleicher Werkstückdicke ist die Vorwärmtemperatur für eine Kehlnaht höher als für eine Stumpfnaht, da die kombinierte Dicke und damit der Wärmeabfall größer ist.

Maße in mm

$d_1$  = durchschnittliche Dicke über einen Abstand von 75 mm

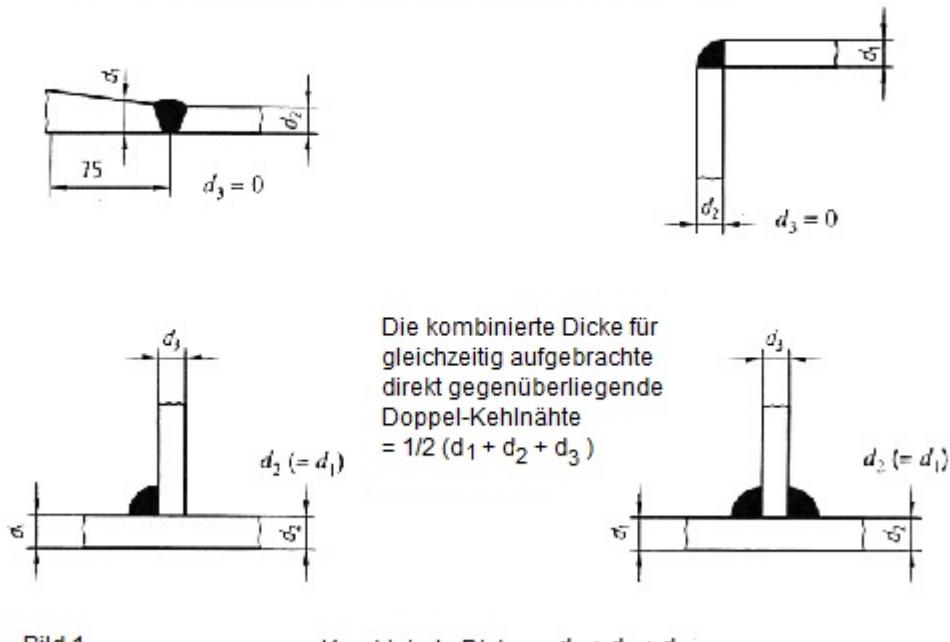


## Wo ist zu messen?


Die Vorwärmtemperatur ist im Bereich der Wärmeeinflusszone zu erfassen.

**Die Messung erfolgt nach DIN EN ISO13916 im Abstand A von der Schweißfuge.** Dabei gilt nach Bild 1:

für  $t = 3 \text{ mm}$  bis  $\leq 50 \text{ mm}$   $A = 50 \text{ mm}$

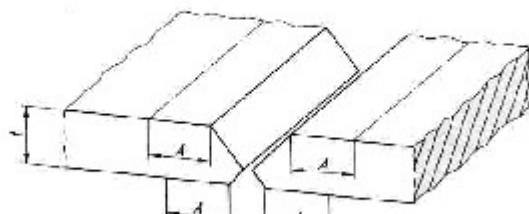

a) Stumpfnaht

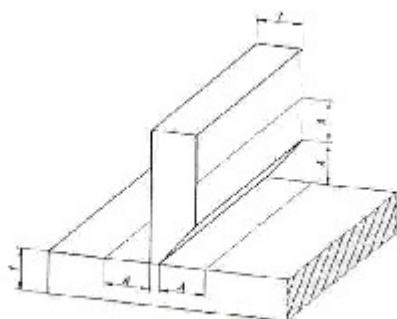

b) Kehlnaht

## Bild 2

## **Womit ist vorzuwärmen?**

Die Vorwärmung sollte mit der Acetylen/ Sauerstoff- Flamme durchgeführt werden.

## Änderungsübersicht

**Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist auf dem Intranet der Firma abgelegt.**  
Um die Dokumente herunterzuladen, klicken Sie auf den Link im oberen Bereich.

AA schweißen 1090

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/>

Permanent link:

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:vorwaermen-beim-schweissen\\_aa\\_75-9](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:vorwaermen-beim-schweissen_aa_75-9)

Last update: 2025/08/28 12:40

